

附件

淄博市博山区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201910-012	2019-09-15	淄博市	博山区	山头街道	山东博科真空科技有限公司	博山区执信路	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产,焊接工序正在作业,焊烟净化器开启,烟气明显未被吸入该净化器内,执法人员检查发现现场五台净化器,四台焊烟净化器无吸力,无法起到净化效果。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019-10-30
SD-201910-013	2019-09-14	淄博市	博山区	八陡镇	淄博秉承红木家具有限公司	淄博市博山区 S235	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产,喷漆工序未生产,执法人员检查废气处理设施,活性炭及 uv 箱内粉尘堆积严重,部分废气未经过活性炭吸附。现场判断处理效果不达标。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019-10-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201910-014	2019-09-15	淄博市	博山区	山头街道	博山美刚陶瓷厂	博山区南环路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业未生产，执法人员对其物料堆场、烧结工序及烤花工序进行检查，其中烤花工序未设置二级废气处理设施，仅按照单一活性炭吸附装置，查阅企业资料上一次活性炭更换入库时间为 2019 年 3 月 4 日。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	2019-10-30
SD-201910-015	2019-09-22	淄博市	博山区	八陡镇	山东宝祥玻璃有限公司	博山区八陡镇苏家沟村	其他涉气环境问题	企业现有一台 70 平米的玻璃炉窑，燃料为煤制气，一座直径 3 米的两段式煤气发生炉。脱硫工艺为干法脱硫，脱硝为 SCR。现场检查时企业正常生产，存在问题：现场检查时，在线监控显示氮氧化物和二氧化硫均小于 20mg/L，现场使用一氧化氮的浓度为 492ppm（659mg/L）标气进行标定，仪器数值为 454mg/L，偏差极大。	进一步调查核实，依法整改。	2019-10-30